ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Кисти и щетки малярные Технические условия

Painting brushes. Specifications

ОКП 48 3327

Дата введения 1988-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения

РАЗРАБОТЧИКИ

- А.И. Полунин (руководитель темы), В.А. Сафонова
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 22.12.86 N 59
 - 3. B3AMEH FOCT 10597-80
 - 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 9.032-74	1.2.10
ГОСТ 9.104-79	1.2.10
ГОСТ 1050-88	1.3.2
ГОСТ 2695-83	1.2.6,1.3.2
ГОСТ 2991-85	1.5.1
ГОСТ 4598-86	1.3.2
ГОСТ 5959-80	1.5.1
ГОСТ 7016-82	1.2.10
ГОСТ 7827-74	3.3
ГОСТ 7933-89	1.3.2
ГОСТ 8273-75	1.5.1
ГОСТ 8486-86	1.2.6, 1.3.2
ГОСТ 8828-89	1.5.1
ГОСТ 10350-81	1.5.1
ΓOCT 12857-78	1.3.1
ГОСТ 13345-85	1.3.2
ГОСТ 13837-79	3.4
ΓOCT 14192-77	1.5.4
ΓOCT 15150-69	4.2
ΓOCT 16106-82	1.5.1
ГОСТ 16338-85	1.3.2
ΓOCT 16588-91	3.8
ΓΟCT 18188-72	3.3
OCT 6-05-08-76	1.3.2
OCT 6-06-C9-83	1.3.2
OCT 6-06-C4-79	1.3.2
OCT 17-98-86	1.3.1

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 1993 г. С Изменением N 1, утвержденным в ноябре 1990 г. (ИУС 2-91)

Настоящий стандарт распространяется на кисти и щетки, предназначаемые для малярных работ в строительстве.

1. Технические требования

- 1.1. Основные размеры
- 1.1.1. Малярные кисти и щетки должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам и образцам-эталонам, согласованным с базовой организацией по стандартизации и утвержденным в установленном порядке.
 - 1.1.2. Малярные кисти и щетки должны изготовляться следующих типов:
 - КР, КРС, КРО кисти-ручники, предназначаемые для грунтовки и окраски поверхностей;
- КП кисти плоские, предназначаемые для грунтовки, окраски, а также для покрытия поверхностей лаком;
- КМ кисти маховые, предназначаемые для промывки, грунтовки, побелки и окраски поверхностей;
 - КМА кисти-макловицы, предназначаемые для окраски поверхностей водными растворами;
- КФ кисти флейцевые, предназначаемые для обработки (флейцевания) свежеокрашенных поверхностей путем сглаживания следов кисти;
 - КФК кисти филеночные, предназначаемые для выполнения отделочных операций;
- ЩТ щетки-торцовки, предназначаемые для обработки свежеокрашенных поверхностей и придания им шероховатоматового вида.
- 1.1.3. Основные размеры кистей и щеток должны соответствовать указанным на черт.1-11, 17а и в табл.1-6.

Примеры исполнения обоймы кистей типов КР, КРС, КРО, К Φ и КП приведены на черт.15-18 приложения 1.

Кисти типоразмеров КР50, КР55, КРС50, КРС55, КРО50-КР060 и типа КМ независимо от длины пучка должны изготовляться с обвязкой пучка.

Кисти типоразмеров KP20-KP45, KPC20-KPC45 и KPO20-KPO45 должны изготовляться с обвязкой пучка в случае, если длина пучка превышает указанную в табл.1 и 2 более чем на 7 мм.

При изготовлении кистей с обвязкой пучка рекомендуется применять съемные вкладыши.

Длина обвязки пучка должна быть не менее величины превышения длины пучка, указанной в табл.1 и 2.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1.1.4. Условные обозначения кистей и щеток должны состоять из условных обозначений типов или типоразмеров, исполнения кистей и обозначения настоящего стандарта.

Пример условного обозначения маховой кисти типа КМ:

Кисть маховая КМ ГОСТ 10597-87

То же, кисти-ручника типоразмера КР20:

Кисть ручник КР20 ГОСТ 10597-87

То же, кисть флейцевая типоразмера КФ25 исполнения 1:

Кисть флейцевая КФ25-1 ГОСТ 10597-87

- 1.2. Характеристики (свойства)
- 1.2.1. Обоймы с ручкой и пучком, а также колодки с пучком, ручкой или держателем должны быть прочно соединены.

Прочность соединения должна определяться методом вырывания пучка волокон диаметром 5 мм с усилием не менее:

147 Н (15 кгс) - для кистей типов КР, КРС, КРО, КП, КМ, КФ, КФК;


- 49 Н (5 кгс) для кистей и щеток типов КМА, ЩТ.
- 1.2.2. Колодку щетки типа ЩТ допускается изготовлять без накладки при условии соблюдения прочности соединения ручки с колодкой в соответствии с п.1.2.1.


При изготовлении ручек кистей типов КП и КФ из полиамида, а обоймы из жести допускается детали кистей не соединять гвоздями при условии выполнения требований п.1.2.1.

Для крепления обоймы с ручкой и вкладышем кистей типа КФ допускается применять металлические скобы. Ручки кистей типа КФ допускается изготовлять цельнолитыми с обоймой и вкладышами.

Кисть-ручник типа КР

Кисть-ручник типа КРС

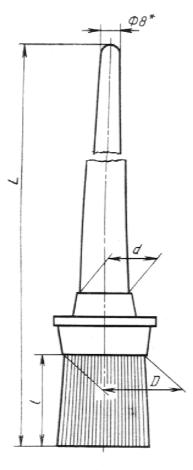

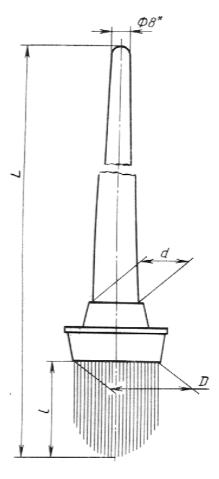

Черт.1

Черт.2

Ручки кистей типов К Φ и КМ допускается располагать под углом от 35 до 45 град. относительно пучка кисти.

Кисти типа КМ допускается изготовлять без предохранительного кольца.

Обоймы кистей могут иметь крючки, обеспечивающие подвеску кистей на емкостях с лакокрасочным составом.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

- 1.2.3. Коэффициент плотности пучка кистей типов КР, КРС, КРО, КП, КФ, КМ должен быть не менее 0.6.
- 1.2.4. Кисти типов КР, КРС, КРО (за исключением кистей типоразмеров КР20, КР25, КРС20, КРС25, КРО20, КРО25), КП, К Φ и КМ должны иметь вкладыши.

Площадь вкладыша в поперечном сечении относительно общей площади пучка должна составлять не более:

30% - для пучка из тянутой щетины или щетины шток;

40% - " " другого вида сырья.

Вкладыши площадью более 30% общей площади пучка для кистей типов КР и КМ должны быть круглой формы.

Вкладыши должны располагаться в центре пучка кисти.

^{*} Размер для справок.

Типоразмер	D	L_1 , не менее	d	<i>l</i> , не менее
	±1		+1	
			-2	
KP20, KPC20	20	200	16	37
KP25, KPC25	25	250	20	37
KP30, KPC30	30	250	20	38
KP35, KPC35	35	250	20	38
KP40, KPC40	40	250	20	44
KP45, KPC45	45	280	20	51
KP50, KPC50	50	280	20	57
KP55, KPC55	55	280	20	63
KP55a	55	280	20	70
КР55б	55	280	20	76
КР55в	55	280	20	82
КР55г	55	280	20	89


- 1.2.5. Допуск соосности обоймы, колодки и ручки относительно общей оси симметрии кисти 3 мм.
- 1.2.6. Древесина для деталей кистей и щеток должна быть здоровой, без трещин, гнили, прорости и червоточины.

Сучки диаметром более 5 мм не допускаются. На ручках кистей не должно быть более 2 сучков. При этом сучки должны быть здоровыми и сросшимися с древесиной. Остальные пороки и дефекты древесины не должны превышать нормативов для пиломатериалов 2-го сорта по ГОСТ 2695 и ГОСТ 8486.

- 1.2.7. Влажность деталей кистей и щеток из древесины не должна быть более 12%.
- 1.2.8. Обоймы из жести, а также предохранительные кольца не должны иметь вмятин, рваных краев, пятен ржавчины.
- 1.2.9. Пластмассовые детали должны быть защищены от грата и не должны иметь сколов, вздутия, волнистой поверхности, коробления, непроплавов, раковин, трещин.
- 1.2.10. Ручки и колодки из древесины должны быть покрыты олифой или иметь лакокрасочное покрытие. Лакокрасочное покрытие должно соответствовать классу V по ГОСТ 9.032, условия эксплуатации группе У1 по ГОСТ 9.104.

Ручки для кистей и колодки из древесины лиственных пород допускается изготовлять без покрытия. При этом шероховатость наружных поверхностей не должна быть более Rz=100 мкм по ГОСТ 7016.

Кисть-ручник типа КРО

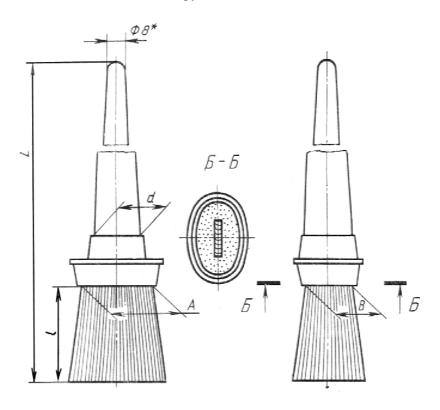

^{*} Размер для справок.


Черт.3

Таблица 2

	A	В	d	L	l
Типоразмер		+1			енее
		-2			
KPO20	20	10	10	200	37
KPO25	25	15	15	250	37
КРО30	30	20	20	250	38
KPO35	35	20	20	250	38
КРО40	40	25	20	250	44
KPO45	45	30	20	280	51
KPO50	50	35	20	280	57
KPO55	55	40	20	280	63
КРО60	60	45	20	280	70

1.2.11. Проникновение клея в пучок кистей типов KP, KPO, KП, KФ, KM и КФК за обойму со стороны пучка допускается на расстояние не более 5 мм, а у кистей типа KPC - не более 3 мм от наружной поверхности вкладыша.

Кисть плоская типа КП

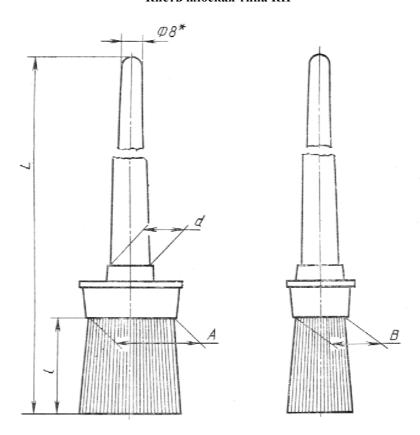


^{*} Размер для справок.

Черт.4

Таблица 3


	A	В	d	L	l
Типоразмер			+1		
	Не м	енее	-2	не м	енее
КП35	35	20	16	210	40
КП40	40	20	16	210	45
КП50	50	25	20	230	50
КП60	60	30	20	230	60
КП75	75	30	20	250	75
КП100	100	35	20	250	80

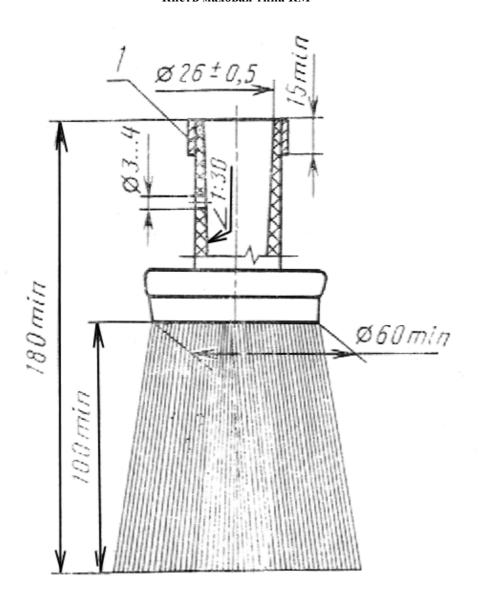

1 - кольцо Черт.5

Кисть-макловица типа КМА

Исполнение 1

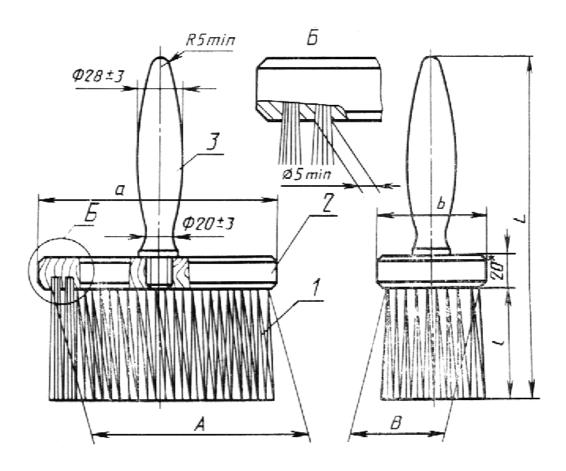


* Размер для справок.

1 - пучок; 2 - колодка; 3 - ручка Черт.6

Примечание. Исполнение донной части кисти аналогично указанному на черт.1 приложения 1.

(Остальное -см. исполнение 1)

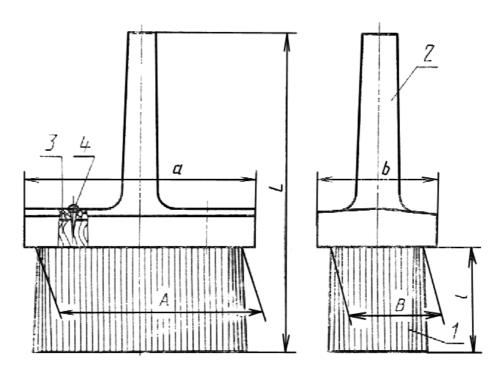

1 - пучок; 2 - держатель; 3 - колодка; 4 - шуруп


Черт.7

Таблица 4

Размеры в мм

Типоразмер	A	В	L	а	b	l	Число пучков
				Не мене	ee		
KMA 135	135	55	215	152	70	70	105
KMA 165	165	60	245	176	80	75	140
KMA 195	195	65	275	210	80	80	150

Примечание. Пучки в колодке должны быть расположены равномерно.

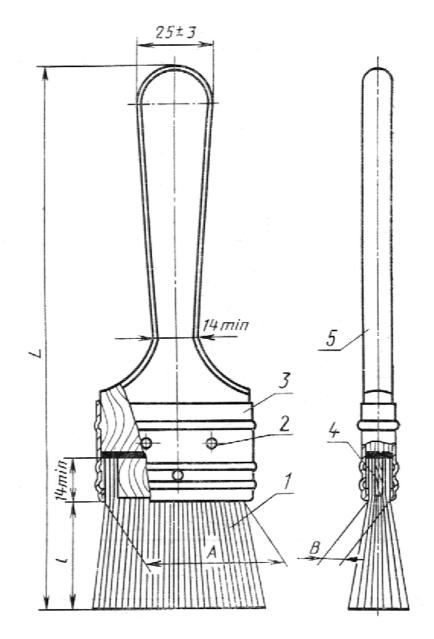

1 - пучок; 2 - гвоздь; 3 - обойма; 4 - вкладыш; 5 - ручка Черт.8


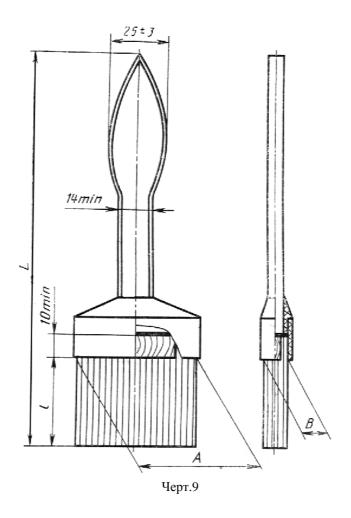


Таблица 5

Типоразмер	A	В	L	l		
	Не менее					
КФ25	25	9	180	37		
КФ50	50	9	180	37		
КФ50а	50	9	180	43		
КФ60	60	14	210	43		
КФ60а	60	14	210	49		
КФ75	75	14	210	49		
КФ75а	75	14	210	56		
КФ100	100	18	240	56		
КФ100а	100	18	240	62		

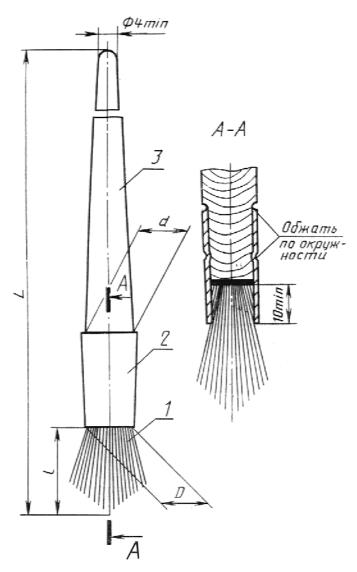

* Размер для справок.

1 - пучок; 2 - обойма; 3 - ручка

Черт.10


Таблица 6

Типоразмер	D	L	d	l	
	±1	Не менее			
КФК8	8	225	12	25	
КФК10	10	240	12	35	
КФК14	14	240	20	35	
КФК18	18	240	20	35	

1.3. Требования к сырью и материалам

- 1.3.1. Для изготовления пучков кистей и щеток должна применяться свиная обработанная щетина по ОСТ 17-98, обработанный волос по ГОСТ 12857, синтетическая щетина по нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.
- 1.3.2. Сырье и материалы для изготовления деталей кистей и щеток должны соответствовать указанным в табл.7.

Щетка-торцовка типа ЩТ

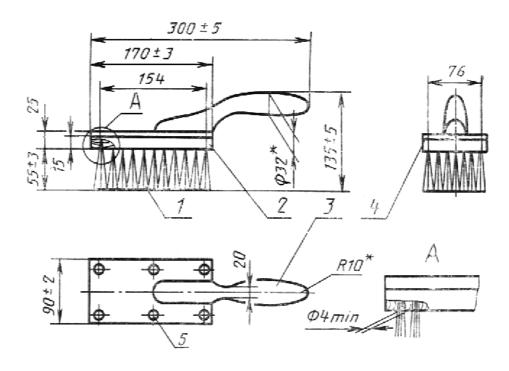

^{*} Размер для справок.

1 - пучок; 2 - колодка; 3 - ручка; 4 - накладка; 5 - шуруп

Черт.11

Примечание. Количество пучков в обойме кисти должно быть не менее 140.

Таблица 7

Наименование детали	Наименование сырья, материала
Пучок для кистей типоразмеров	Тянутая щетина, щетина шток, смесь тянутой
KP20, KP25, KP30, KP35, KPO20,	щетины и синтетической щетины в соотношении: не
КРО25, КРО30, КРО35, КП35, КП40	менее 70% тянутой и не более 30% синтетической
	щетины
Пучок для кистей типоразмеров	Тянутая щетина, смесь щетины тянутой и
KP40, KP45, KP50, KP55, KPC20,	синтетической щетины в соотношении: не менее 70%
KPC25, KPC30, KPC35, KPC40, KPC45,	тянутой и не более 30% синтетической щетины
KPC50, KPC55, KPO40, KPO45, KPO50,	
КРО55, КРО60, КП50, КП60, КП75,	
КП100	
Пучок для кистей типа КМ	Тянутая щетина конский или коровий волос,
	смесь конского колоса с коровьим в различных
	соотношениях, конского или коровьего волоса с
	синтетической щетиной в соотношении: не менее
	70% конского или коровьего волоса и не более 30%
	синтетической щетины
Пучок для кистей или щеток типов	Тянутая щетина, конский или коровий волос,
КМА и ЩТ	синтетическая щетина, смесь конского волоса с
	коровьим в различных соотношениях, смесь
	конского или коровьего волоса с синтетической

Пучок для кистей типоразмеров КФ25 и КФ50

Пучок для кистей типоразмеров К Φ 60, К Φ 75, К Φ 100

Пучок для кистей типа КФК Обойма для кистей типов КР, КРС, КРО, КМ, КП

Обойма для кистей типов КФ, КФК

Ручки, вкладыши, колодки, накладки, держатели

Предохранительное кольцо для кистей типа КМ

щетиной в соотношении 1:1 Тянутая щетина, щетина шток

Тянутая щетина

Тянутая щетина, щетина шток Полиамид 6 по ОСТ 6-06-С9, полиамид 6 (вторичный) по ОСТ 6-06-С4

Полиамид 6 по ОСТ 6-09-С9, полиамид 6 (вторичный) по ОСТ 6-06-С4, жесть белая холоднокатаная горячего лужения по ГОСТ 13345

Древесина лиственных пород по ГОСТ 2695 или хвойных пород по ГОСТ 8486, полиамид 6 по ОСТ 6-06-С9, полиамид 6 (вторичный) по ОСТ 6-06-С4

Сталь любых марок по ГОСТ 1050

Примечания:

- 1. Допускается ручки, держатели, колодки для кистей и щеток типов КМА и ЩТ изготовлять из полиэтилена низкого давления по ГОСТ 16338.
- 2. Допускается пучки кистей и щеток типов КМА и ЩТ, изготовленные из конского или коровьего волоса, окантовывать натуральной щетиной.
- 3. Допускается обоймы, накладки, держатели изготовлять из отходов капроновой щетины по ОСТ 6-05-08.
- 4. Допускается вкладыши для кистей типа КФ изготовлять из коробочного картона по ГОСТ 7933 или древесноволокнистой плиты марки Т-350 или Т-400 по ГОСТ 4598.
 - 1.3.3. Синтетическая щетина должна удовлетворять следующим требованиям:
 - форма волокон должна быть конусообразной или цилиндрической;
- рабочие концы волокон цилиндрической формы, предназначаемые для кистей, за исключением кистей типа КМА, должны иметь флажки или должны быть заточенными;
 - диаметр волокон в основании должен быть не более 0,24 мм.
 - 1.3.4. Кисти и щетки должны быть стойкими к воздействию:
- растворителей (ацетона, бензола и др.) и агрессивных сред (раствор медного купороса и извести) кисти типов КР, КРС и КРО;
 - растворителей, агрессивных сред и горячей воды кисти типа КМ;
 - растворителей кисти и щетки типов КП, КФ; КФК, ЩТ;
 - агрессивных сред и горячей воды кисти типа КМА.

Температурный предел стойкости (термостойкость) пучков кистей и щеток должен быть не менее $70\,^{\circ}\mathrm{C}$.

1.4. Маркировка

На каждой кисти и щетке (ручке, обойме, колодке или держателе) должны быть нанесены:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- тип или типоразмер;
- цена (для розничной продажи).

Примечание. Способ нанесения указанных маркировочных знаков должен обеспечивать их сохранность в течение срока службы кистей или щеток.

1.5. Упаковка

1.5.1. Кисти и щетки должны быть уложены в ящики по ГОСТ 2991, ГОСТ 5959 или ГОСТ 10350.

Ящики внутри должны быть выложены водонепроницаемой бумагой по ГОСТ 8828 или оберточной бумагой по ГОСТ 8273.

Каждый ряд кистей и щеток с пучками из щетины или волоса должен быть пересыпан 1-2 г технического нафталина по ГОСТ 16106.

Допускается применение других препаратов против моли, выпускаемых промышленностью.

По согласованию с потребителем допускается другая упаковка, обеспечивающая сохранность кистей и щеток во время хранения и транспортирования.

- 1.5.2. Масса ящиков брутто не более 30 кг.
- 1.5.3. В транспортную тару должен быть вложен упаковочный лист, в котором должно быть указано:
 - наименование предприятия-изготовителя;
 - условное обозначение изделий;
 - число изделий;
 - штамп технического контроля;
 - дата выпуска.
 - 1.5.4. Маркировка транспортной тары по ГОСТ 14192.

2. Приемка

- 2.1. Кисти и щетки должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя.
- 2.2. Приемку и поставку кистей и щеток производят партиями.

Объем партии устанавливают соглашением сторон.

Партия должна состоять из кистей и щеток одного типа или типоразмера, изготовленных из одних и тех же материалов, обработанных по одному технологическому процессу и одновременно предъявленных к приемке по одному документу.

- 2.3. При проверке кистей и щеток на соответствие требованиям пп.1.1.2, 1.2.3-1.2.11, 1.3.1-1.3.3 применяют двухступенчатый контроль в соответствии с табл.8.
- 2.4. Партию кистей или щеток принимают, если число дефектных кистей или щеток в первой выборке меньше или равно приемочному числу, и бракуют без назначения второй выборки, если число дефектных кистей или щеток больше или равно браковочному числу.

Таблина 8

Объем партии,	Ступень	Объем одной	Объем двух	Приемочное	Браковочное
ШТ	контроля	выборки, шт	выборок, шт	число	число
91-150	Первая	13	26	0	3
	Вторая	13		3	4
151-280	Первая	20	40	1	4
	Вторая	20		4	5
281-500	Первая	32	64	2	5
	Вторая	32		6	7
501-1200	Первая	50	100	3	7
	Вторая	50		8	9
1201-3200	Первая	80	160	5	9
	Вторая	80		12	13
3201-10000	Первая	125	250	7	11
	Вторая	125		18	19

Если число дефектных кистей или щеток в первой выборке больше приемочного числа, но меньше браковочного, проводят вторую выборку.

Партию кистей или щеток принимают, если число дефектных кистей или щеток в двух выборках меньше или равно приемочному числу, и бракуют, если число дефектных кистей или щеток в двух выборках больше или равно браковочному числу.

2.5. Проверка кистей или щеток на соответствие требованиям пп.1.2.1 и 1.3.4 должна проводиться не реже одного раза в год или при замене применяемого сырья, или технологии изготовления, для чего от партии отбирают 0,1%, но не менее 3 шт. кистей или щеток.

Если при проверке отобранных кистей или щеток хотя бы одно изделие не будет удовлетворять требованиям пп.1.2.1 и 1.3.4, следует проводить повторные испытания удвоенного числа изделий, отобранных из той же партии.

При неудовлетворительных результатах повторной проверки партии кистей или щеток приемке не подлежит.

Результаты повторной проверки изделий являются окончательными.

2.6. Потребитель имеет право проводить контрольную проверку качества кистей и щеток, соблюдая при этом приведенный порядок отбора образцов и применяя методы испытаний, установленные настоящим стандартом.

3. Методы испытаний

3.1. Размеры кистей, щеток и их деталей, а также требования, предусмотренные π .1.2.11, проверяют с помощью измерительных средств, погрешность измерения которых $\pm 0,1$ мм, и шаблонов.

Кисти с обвязкой по п.1.2.11 не проверяют.

(Измененная редакция, Изм. N1).

3.2. Испытание пучков кистей и щеток на термостойкость проводят путем погружения пучка в горячую воду температурой $(70\pm2)^{\circ}$ С и выдерживают их при этой температуре в течение 1 ч.

Температуру воды измеряют термометром, погрешность измерения при этом $\pm 1^{\circ}$ С.

3.3. Испытания деталей кистей и щеток на стойкость к воздействию растворителей или агрессивных сред проводят путем погружения кистей или щеток в растворитель или агрессивную среду.

Испытания всех типов кистей и щеток, за исключением кистей типа КМА, проводят одним из следующих способов:

- путем выдерживания по 1 ч поочередно в растворителях N 646 по ГОСТ 18188, P-12 по ГОСТ 7827, растворах медного купороса и извести при температуре не ниже 20 °C;
- путем выдерживания поочередно в ацетоне, бензоле, растворах медного купороса и извести в течение 8 ч в каждом из них.

Кисти и щетки типов КП, КФ, КФК и ЩТ в растворах медного купороса и извести не испытывают.


Испытание кистей типа КМА проводят путем выдерживания поочередно в растворах медного купороса и извести в течение 8 ч.

Концентрация раствора медного купороса должна быть не менее 10%, раствор извести должен быть с осадком.

После проведения испытаний по пп.3.2 и 3.3 и высушивания у пучков не допускается появления закрученности, усадки по длине и ломкости.

Примечание. Кисти и щетки после проведения каждого этапа испытаний должны быть промыты в проточной воде.

3.4. Прочность соединения пучков кистей с обоймой и ручкой, а также колодок с пучком, ручкой или держателем определяют на разрывной машине с усилием разрыва 300 H (30 кгс) или при помощи динамометра по ГОСТ 13837 с использованием специального приспособления, указанного на черт.12.

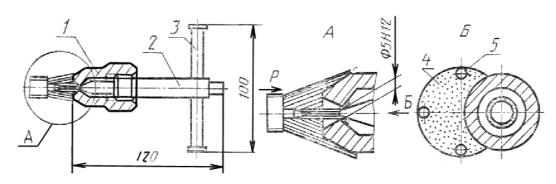

1 - патрон; 2 - оправка; 3 - рукоятка; 4 - кисть; 5 - зона замера

Черт.12

Испытания проводят в следующей последовательности:


- пучок кисти или щетки диаметром 5 мм, выбранный в периферийной части кисти, вставляют в отверстие патрона и при помощи подвижного конуса закрепляют в нем. После этого кисть или щетку с указанным приспособлением устанавливают на разрывную машину, закрепляя в ней ручку кисти и приспособление, или используют динамометр и снимают показатели на машине или динамометре.

Показатели должны соответствовать значениям, приведенным в п.1.2.1.


Определение прочности соединения пучков кистей и ручек определяют не менее чем в двух местах

За значение прочности соединения принимают среднее арифметическое значение результатов двух измерений.

3.5. Коэффициент плотности пучков кистей типов КР, КРС, КМ, КФК и кистей типов КРО, КП, КФ проверяют на специальных приспособлениях, указанных соответственно на черт.13 и 14.

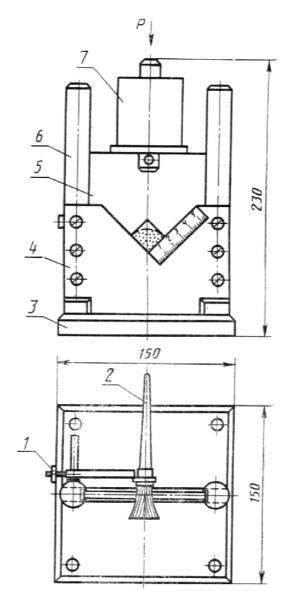

1 - зажим; 2 - кисть; 3 - основание; 4 - неподвижная часть приспособления; 5 - подвижная часть приспособления; 6 - стойка; 7 -груз

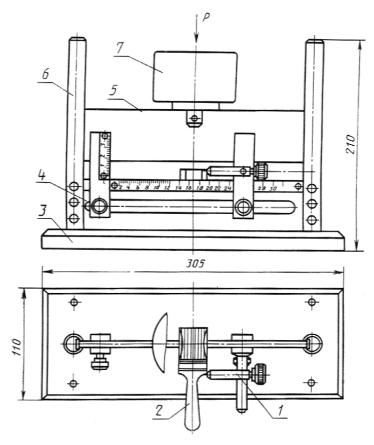

1 -зажим; 2 -кисть; 3 -основание; 4 -неподвижная часть приспособления; 5 -подвижная часть приспособления; 6 -стойка; 7 -груз

Черт.14

Обжатие пучка должно производиться на середине его длины. Коэффициент плотности пучка К определяют по формуле

$$K = \frac{S_2}{S_1},$$

где S_1 - площадь поперечного сечения пучка на выходе из обоймы кисти до ввода его в приспособление;

 S_2 - площадь поперечного сечения пучка кисти после его обжатия в приспособлении усилием P, измеренная следующим образом.

В приспособлении устанавливают кисть таким образом, чтобы середина пучка находилась на кромке подвижной части приспособления. Опускают подвижную часть приспособления. При помощи упора закрепляют кисть в приспособлении и прикладывают статическую нагрузку Р:

- для кистей типов КР, КРС, КМ и КФК ... 49 Н (5 кгс),
- для кистей типов КРО, КП и КФ ... 29,4 Н (3 кгс).

Статическую нагрузку Р складывают из массы груза и подвижной части приспособления. Площадь поперечного сечения пучка определяют по шкале приспособления.

- 3.6. Требования п.1.2.5 проверяют при помощи приспособления, указанного на черт.18 приложения 2, или шаблоном.
- 3.7. Требования пп.1.2.6, 1.2.8, 1.2.9 проверяют визуально методом сравнения с образцом-
 - 3.8. Влажность древесины ручек определяют по ГОСТ 16588-79.
- 3.9. Параметр шероховатости деталей из древесины определяют сравнением их с образцомэталоном или на приборе.


4. Транспортирование и хранение

- 4.1. Упакованные кисти и щетки допускается перевозить транспортом любого вида при обеспечении мер, предохраняющих кисти и щетки от механических повреждений и воздействия влаги.
 - 4.2. Хранение кистей и щеток по группе условий хранения С ГОСТ 15150.

Приложение 1 Обязательное


Примеры исполнения обоймы

Исполнения кистей-ручников типов КР, КРО

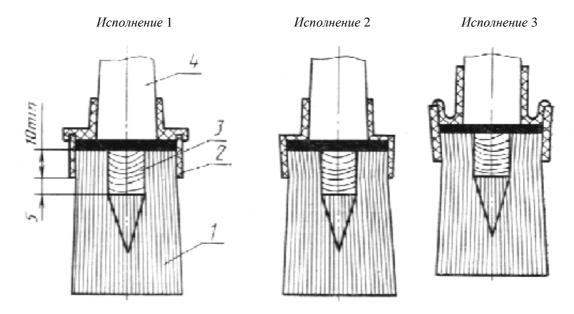

1 - пучок; 2 - обойма; 3 - вкладыш; 4 - ручка

Черт.15

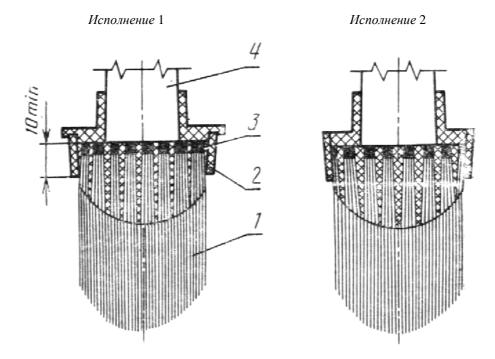


1 - пучок; 2 - обойма; 3 - ежеобразный вкладыш; 4 - ручка

Черт.16

(Измененная редакция, Изм. N 1).


Кисть-ручник типа КП

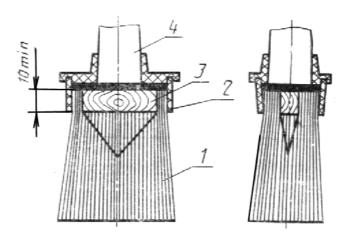

1 - пучок; 2 - обойма; 3 - вкладыш; 4 - ручка

Черт.17


Исполнение флейцевой кисти типа КФ

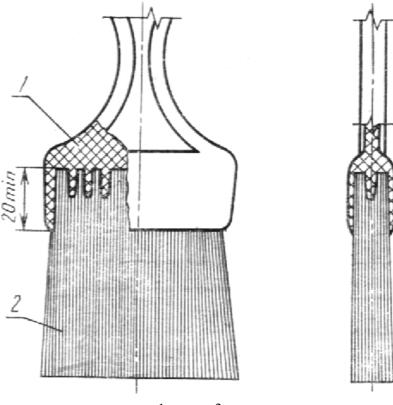

1 - ручка; 2 - пучок

Черт.17а

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

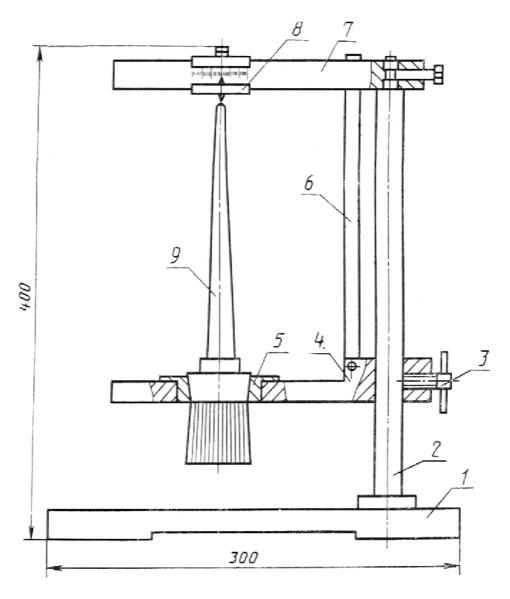

1 - станина; 2 - стойка; 3 - стопор; 4 - кольцо-планка; 5 - вкладыш; 6 - держатель; 7 - шкала; 8 - ползун; 9 - кисть

Черт.18

(Измененная редакция, Изм. N 1).